# Оглавление

Вв	ведение	2
1	Описание весов	
1.1	1 Назначение весов	2
1.2		
1.3	3 Технические характеристики	3
1.3	3.1 Условия эксплуатации	3
	3.2 Основные параметры и характеристики	
1.4	4 Состав весов	4
1.5		
1.6		
2	Использование по назначению	6
2.1	1 Эксплуатационные ограничения	6
2.2	2 Подготовка весов к работе	6
2.2	2.1 Требования к площадке для установки весов:	6
2.2	2.2 Сборка весов ВСА-С40000.8	6
	2.3 Сборка весов ВСА-С60000.18	
2.3	3 Использование весов	10
3	Техническое обслуживание	11
4	Указание мер безопасности	
5	Возможные неисправности и способы их устранения	
6	Условия хранения и транспортирования	
7	Поверка весов	
8	Гарантийные обязательства	

#### Внимание!

Ознакомитесь с Руководством по эксплуатации перед установкой, работой или обслуживанием весов автомобильных ВСА-С.

Не допускайте неподготовленный персонал к работе, установке или обслуживанию весов.

#### Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) распространяется на весы автомобильные BCA-С и предназначено для ознакомления с основными правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования весов, а также весоизмерительного прибора.

Для получения установленных характеристик и обеспечения надежной работы весов BCA-C в эксплуатации следует строго придерживаться положений данного Руководства.

#### 1 Описание весов

#### 1.1 Назначение весов

- 1.1.1 Весы ВСА-С (далее весы) предназначены для определения массы транспортных средств в режиме статического взвешивания. Весы могут применяться в различных отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства при учетных и технологических операциях.
- 1.1.2 Весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и техническим условиям ТУ 4274-007-50062845-2010.

#### 1.2 Обозначение весов

Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками, и имеют следующее обозначение.

где:

- [1] Исполнение:
- С специальная конструкция (цельновсаренные секции длиной от 3 до 6 метров);
  - [2] Максимальная нагрузка Мах.
  - [3] Режим работы:
  - М многоинтервальные весы;

индекс отсутствует – весы с одним диапазоном взвешивания.

- [4] Цифровые датчики:
- D в весах использованы цифровые датчики;

индекс отсутствует — весы с аналоговыми датчиками.

- [5] Взрывозащищенное исполнение:
- В взрывозащищенное исполнение;

индекс отсутствует — обычное исполнение.

[6] Длина грузоприемного устройства (далее - ГПУ) весов, м:

число от 6 до 8 — обозначение длины ГПУ весов.

- [7] Вариант установочного комплекта:
- 3 на закладные плиты.

Пример обозначения весов: ВСА-С40000-8.3

Весы автомобильные ВСА, с максимальной нагрузкой 40000 кг, с длиной ГПУ весов 8 м, вариант установочного комплекта — на закладные плиты.

### 1.3 Технические характеристики

#### 1.3.1 Условия эксплуатации

Диапазон температуры для:

- ГПУ, °С, при использовании датчиков:
- HM8, H8C (класс точности С3), ACT, RTN.....от минус 30 до плюс 40
- весоизмерительного прибора, °С...... от минус 10 до плюс 40

## 1.3.2 Основные параметры и характеристики

- 1.3.2.1 Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011......III (средний)
- 1.3.2.3 Метрологические характеристики весов с приведены в Таблице 1

Таблица 1

Модификация	, ,	пазон ивания Міп, кг	e=d, кг	Интервалы взвешивания, кг	<i>mpe</i> , при поверке, кг	<i>тре</i> , при эксплуатации, кг
BCA-C40000	40	400	20	От 400 до 10000 вкл. Св. 10000 до 40000вкл.	± 10 ± 20	± 20 ± 40
BCA-C40000M	30/40	200	10/20	От 200 до 5000 вкл. Св. 5000 до 20000 вкл. Св. 20000 до 30000 вкл. Св. 30000 до 40000 вкл.	± 5 ± 10 ± 15 ± 20	± 10 ± 20 ± 30 ± 40
BCA-C60000	60	400	20	От 400 до 10000 вкл. Св. 10000 до 40000 вкл. Св. 40000 до 60000 вкл	$ \pm 10 \\ \pm 20 \\ \pm 30 $	± 20 ± 40 ± 60
BCA-C60000M	30/60	200	10/20	От 200 до 5000 вкл. Св. 5000 до 20000 вкл. Св. 20000 до 30000 вкл. Св. 30000 до 40000 вкл. Св. 40000 до 60000 вкл.	$\pm 5 \\ \pm 10 \\ \pm 15 \\ \pm 20 \\ \pm 30$	± 10 ± 20 ± 30 ± 40 ± 60

1.3.2.4 Верхний предел предварительного задания тары, % от Мах				
1.3.2.5 Весы не имеют цифровой индикации значений выше, кгМах+9d				
1.3.2.6 Габаритные размеры и масса весоизмерительного прибора, не более				
габаритные размеры, мм				
масса (без аккумулятора/с аккумулятором), кг				
1.3.2.7 Потребляемая мощность, Вт, не более				
1.3.2.8 Параметры питания				
от сети переменного тока:				
• напряжение, В от 187 до 242				

- напряжение, В...... от 5,9 до 6,1 1.3.2.9 Весы оснащены стандартным интерфейсом связи RS-232.

#### 1.4 Состав весов

- 1.4.1 В состав весов входят весоизмерительный прибор и грузоприемное устройство (далее ГПУ). ГПУ включает в себя от двух до восьми весовых платформ (далее платформа) с датчиками и по два пандуса с каждой стороны.
- 1.4.2 ГПУ весов может включать в себя четыре модуля (восемь платформ соответственно) с установкой промежуточной платформы длиной 2м между вторым и третьим модулем.
- 1.4.3 Общий вид весов BCA-C с 4-я платформами (2-я модулями) показан на рисунке 1а. Платформы A1, A1.1 и A2, A2.1 образуют соответственно модуль 1и модуль 2.

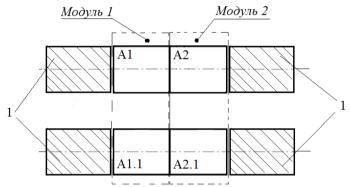


Рисунок 1a. Общий вид весов BCA-C40000.8 1– пандусы, A1, A1.1, A2, A2.1 – платформы

1.4.4 Общий вид весов ВСА-С с 8-ю платформами (4-я модулями) показан на рисунке 1б.

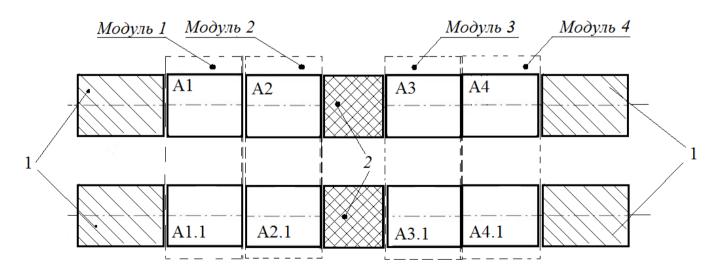


Рисунок 1б. Общий вид весов BCA-C40000.8 1— пандусы, 2-промежуточные платформа

1.4.3 Значения габаритных размеров, максимальной нагрузки (Max), допускаемой нагрузки на каждый модуль и допускаемой нагрузки на модуль со стороны каждой из сдвоенных осей транспортного средства представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Максимальная нагрузка, Мах, кг	Длина ГПУ, м	Габариты платформы, ДхШхВ, мм	Длина ГПУ, мм	Габариты пандуса, ДхШхВ, мм	Масса ГПУ с пандусами, кг	Допускаемая нагрузка на модуль, Мах, кг	Допускаемая нагрузка на модуль со стороны одной оси, кг
	5	2510x750x285	5036	1530x750x285	1450	27000	13500
	6	3010x750x285	6036		1648		
40000	7	4010x750x285 3010x750x285	7036		1864		
	8 4010x750x285 8036	2064					
	12	4010x750x285	12036	5	3096		
60000	8	4010x1000x285	8036	1530x1000x285	2508	40000	13500
60000	18	4040x750x285	18180*	1530x750x285	4646	40000	13500
* - с учетом длины промежуточной платформы (2м)							

<sup>1.4.4</sup> При стандартной комплектации датчиками с аналоговым выходом весы комплектуются весоизмерительным прибором – индикатором НВТ.

# 1.5 Маркировка

На маркировочной табличке весов нанесены следующие обозначения:

- знак утверждения типа;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование модификации;
- класс точности весов;
- заводской номер весов;
- максимальная нагрузка (Мах);
- минимальная нагрузка (Min);
- значение поверочного интервала (е);
- температурный диапазон;
- год выпуска.

#### 1.6 Упаковка

- 1.6.1 Индикатор НВТ, сетевой адаптер помещены в мешки из полиэтиленовой плёнки и упакованы в транспортировочную тару.
- 1.6.2 Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, помещена в мешок из полиэтиленовой плёнки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена её сохранность.

1.6.3 Крепежные элементы, необходимые для сборки весов на месте эксплуатации, помещены в отдельный деревянный ящик.

#### 2 Использование по назначению

## 2.1 Эксплуатационные ограничения

- 2.1.1 Запрещается помещать на ГПУ груз, масса которого превышает значение максимальной нагрузки Мах (см. Таблицу 1, Таблицу 2).
  - 2.1.2 Количество осей в группе взвешиваемого автомобиля не более 2 (двух).
  - 2.1.3 Интенсивность взвешиваний не должна превышать 1 раз в 20минут.
  - 2.1.2 Скорость движения автомобиля по весам не должна превышать 5 км/ч.
- 2.1.3 Не допускаются рывки и резкое торможение автомобиля при движении по весам.
- 2.1.4 Движение транспортного средства по ГПУ разрешено только прямо вдоль оси весов. Повороты и развороты запрещены!

### 2.2 Подготовка весов к работе

ВАЖНО! Для получения заявленных характеристик и обеспечения надежной работы весов необходимо, чтобы площадка для установки весов соответствовала предъявляемым требованиям.

ВАЖНО! При прокладывании кабеля от ГПУ к индикатору НВТ необходимо на всем протяжении обеспечить защиту кабеля от механических повреждений и попадания влаги.

При питании весов от сети переменного тока необходимо установить розетку 220В на расстоянии не более 1 м от индикатора НВТ.

# 2.2.1 Требования к площадке для установки весов:

- Площадка для установки платформ с пандусами должна иметь твердое горизонтальное покрытие (асфальт, бетон).
- Допускаемый уклон площадки не более 1:400. Подъездные участки до и после платформ должны иметь такое же покрытие, а их длина должна быть не менее длины взвешиваемых автомобилей.
- На поверхности площадки и подъездных участках не должно быть выбоин, ям (особенно под пандусами) и скопления воды после выпадения атмосферных осадков.
- Допускается использование дорожных железобетонных плит ГОСТ 21924.0-84, плит железобетонных для аэродромных покрытий (ПАГ) ГОСТ 25912.1-91 уложенных на песчано-гравийную подушку. Просадка соседних плит относительно друг друга должна быть не более 5 мм.
- Подъездные участки рекомендуется снабдить ограничительными барьерами для обеспечения максимально симметричного расположения колес автомобиля на платформах.

# 2.2.2 Сборка весов ВСА-С (5, 6, 7, 8) м

2.2.2.1 Схема весов ВСА-С (5, 6, 7, 8) м представлен на рисунке 2.

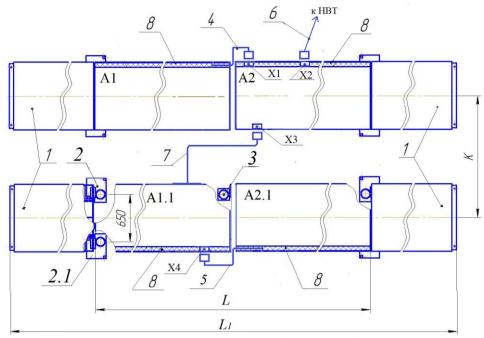


Рисунок 2 Схема ВСА- С (5, 6, 7, 8) м

1-пандус, 2- плита закладная ограничительная (правая), 2.1- плита закладная ограничительная (левая), 3-плита закладная-подпятник, 4, 5- кабель модульный, 6-кабель индикаторный, 7-кабель соединительный, 8 — желтая полоса, A2, A1.1-платформы с 4-я опорами, A1, A2.1- платформы с 2-я опорами, К- размер колеи колес взвешиваемого автомобиля, размер L и  $L_1$  см. Таблицу2.

2.2.2.2 Перед началом работы распаковать весы и проверить комплектность. См. «Весы ВСА-С. Паспорт» раздел Комплектность.

Внимание! Желтые полосы на платформах должны быть расположены с внешних сторон весов.

2.2.2.3 Установить на всех платформах опоры и отрегулировать их таким образом, чтобы высота платформ была равна 285±3 мм см. рисунок 3.


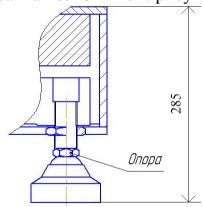


Рисунок 3 Установка опор

2.2.2.4 Сборку весов начинать с платформ с 4-мя опорами (А2, А1.1) (см. рисунок 2).

Проверить положение гаек ограничительных на платформах. Размер A должен быть равен  $25 \pm 0.5$  мм (см. Рисунок 4).

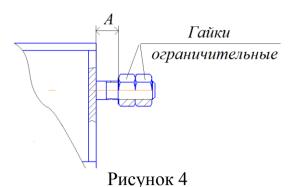

2.2.2.5 С учетом размера колеи колес взвешиваемых автомобилей и общего расположения весов установить платформы A2 и A1.1 на площадку для взвешивания в соответствии с рисунком 2. При этом опоры со стороны платформ A1 и A2.1 поместить в плиты закладные подпятник 3 рисунок 2, а со стороны пандусов поместить в плиты закладные ограничительные 2 и 2.1 рисунки 2 и 6.

Последовательно нажимая на углы модулей, проверить отсутствие вертикальных зазоров в опорах. Устранить зазоры, отрегулировав положение опор платформ. Законтрить опоры.

2.2.2.6 Присоединить платформы A1, A2.1 к платформам A2 и A1.1.

Упоры платформ должны контактировать друг с другом, а продольные зазоры между упорами и гайками ограничительными должны быть в пределах 0,5 мм (см. Рисунок 5).

Законтрить гайки ограничительные.

2.2.2.7 Проверить отсутствие зазоров в опорах платформ. Устранить зазоры путем регулировки опор и законтрить опоры.

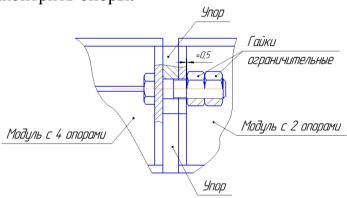


Рисунок 5 Соединение грузоприемных модулей

2.2.2.8 Установить пандусы так, чтобы в зазоры упоров 3 плит закладных ограничительных поместились в ребра пандусов (см. Рисунок 6).

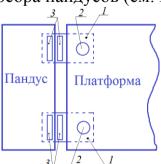


Рисунок 6 Установка пандусов и платформ на плиту закладную ограничительную

- 2.2.2.9 Для фиксации весов плиты закладные ограничительные и плиты закладные подпятники закрепить на асфальтовой или бетонной площадке при помощи штырей или анкерных распорных болтов.
- 2.2.2.10 Опоры, расположенные в средней части собранной платформы, поместить в гнезда подпятников.
- 2.2.2.11 Подключить кабели 8 и 9, пропустив их через отверстие в корпусах платформ 4 и 5, к разъемам X1 и X4. Кабель 11 подключить к разъему X3. Кабелем 10 подключить индикатор НВТ к ГПУ (см. рисунок 2).

# 2.2.3 Сборка весов ВСА-С (12, 14м)

Схема весов ВСА-С (12, 14м) представлен на рисунке 7.

2.2.3.1 Перед началом работы распаковать весы и проверить комплектность. См. «Весы ВСА-С. Паспорт» раздел Комплектность.

Внимание! Желтые полосы на платформах должны быть расположены с внешних сторон весов.

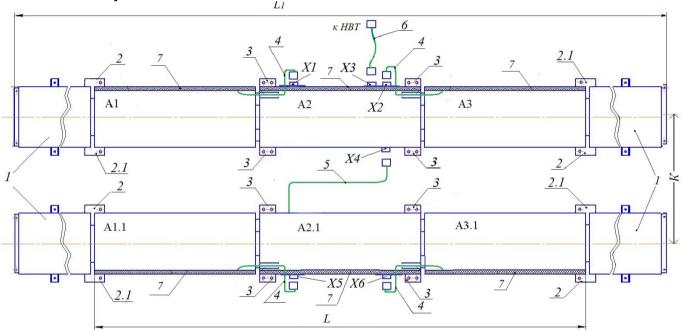


Рисунок 7 Схема ВСА-С (12м, 14м)

1-пандус, 2- плита закладная ограничительная (правая), 2.1- плита закладная ограничительная (левая), 3-плита закладная-подпятник, 4 — кабель модульный, 5- кабель соединительный, 6- кабель индикаторный, 7 — желтая полоса, A1, A1.1, A3, A3.1- платформы с 2-я опорами, A2, A2.1- платформы с 4-я опорами, K- размер колеи колес взвешиваемого автомобиля, размер L и L1 см. Таблицу 2.

- 2.2.3.2 Сборку весов проводить в соответствии с п.п.2.2.2.3-2.2.8.
- 2.2.3.3 Присоединить платформы A3, A3.1 к платформам A2 и A2.1. Упоры платформ должны контактировать друг с другом, а продольные зазоры между упорами и гайками ограничительными должны быть в пределах 0,5 мм (см. Рисунок 5).

- 2.2.3.4 Для фиксации весов плиты закладные ограничительные и плиты закладные подпятники закрепить на асфальтовой или бетонной площадке при помощи штырей или анкерных распорных болтов
- 2.2.3.5 Подключение кабелей проводить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 7.

## 2.2.4 Сборка весов ВСА-С60000.18 (с промежуточным модулем)

Схема весов ВСА-С60000.18 представлена на Рисунке 8.

2.2.4.1 Перед началом работы распаковать весы и проверить комплектность. См. «Весы ВСА-С. Паспорт» раздел Комплектность.

Внимание! Желтые полосы на платформах должны быть расположены с внешних сторон весов.

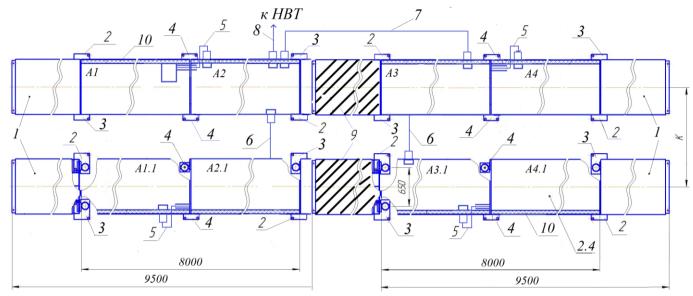


Рисунок 8 Схема ВСА-С60000.18

1-пандус, 2 - плита закладная ограничительная правая (4шт.), 3 - плита закладная ограничительная левая (4шт.), 4 - плита закладная-подпятник (16шт.), 5 — кабель модульный, 6- кабель соединительный, 7-кабель платформенный, 8- кабель индикаторный, 9- промежуточный модуль, 10-желтая полоса, X1...X9 - разъемы, A1, A3, A2.2, A2.4 —платформы с 2-мя опорами, A2, A4, A2.1, A3.1- платформы с 4-мя опорами, К- размер колеи колес взвешиваемого автомобиля

- 2.2.4.2 Сборку весов проводить в соответствии с п.п.2.2.2.3-2.2.2.10.
- 2.2.4.3 Подключение кабелей проводить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 8.

#### 2.3 Использование весов

- 2.3.1 После включения весов и прохождения теста на дисплее индикатора НВТ высветятся нули.
- 2.3.2 При нагружении весов показания на дисплее индикатора НВТ должны увеличиваться.
  - 2.3.3 Режим простого взвешивания

Заехать автомобилем на платформу. На дисплее индикатора НВТ высветится масса автомобиля. Завершение процесса взвешивания сигнализирует

светодиод

Полное описание работы весов с индикатором НВТ-9 (НВТ-1Н), а также возможные установки и настройки режимов работы даны в руководстве по эксплуатации на индикатор «Весоизмерительный прибор НВТ-9. Руководство по эксплуатации» или «Весоизмерительный прибор НВТ-1Н. Руководство по эксплуатации».

## 3 Техническое обслуживание

В стандартный перечень работ входит:

- Проверка целостности изоляции соединительного кабеля.
- Очистка платформ и участков дорожного полотна, входящих в зону взвешивания, от грязи и наледи.

Допускается использование струи воды под низким давлением, направленной сверху на платформу.

- Проверка на отсутствие каких-либо предметов под платформами и в зазорах между платформами и пандусами или стенками приямка.
- Перед очисткой весов от мусора, снега или наледи, а также перед отключением любых узлов, разъемов или соединяющих их проводов отключить электропитание весов.

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы весов в течение периода их эксплуатации и так часто, как этого требуют условия и интенсивность эксплуатации, но не реже одного раза в год.

# 4 Указание мер безопасности

- 4.1 Электропитание весов с индикатором HBT-1H осуществляется посредством сетевого адаптера напряжением не более 12B, являющимся сверхнизким, при котором не требуются специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2 Электропитание весов с индикатором НВТ-9 осуществляется от сети 220В с заземлением, выполненным по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76.
- 4.4 Погрузка-разгрузка весов при транспортировании должны осуществляется краном с грузоподъемностью на менее 1т.

# 5 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 4

Внешнее	Вероятная причина	Методы устранения	
проявление	неисправности	неисправности	
неисправности	пенеправности	пенеправности	
Режим	Попадание влаги в кабель и	Просушить кабель,	
тестирования	(или) в разъем	очистить и просушить разъем	

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Методы устранения неисправности
завершился	Обрыв кабеля датчика	Обратиться в ближайший
правильно, но	Неисправность весоизмерительного прибора	центр технического
показания		обслуживания или на
нестабильны		предприятие-изготовитель
Показания	Соприкосновение	Обеспечить достаточный
очевидно неверные	платформы с посторонними	зазор между платформой и
очевидно неверные	предметами	окружающими предметами

При невозможности определить причину неисправности следует обратиться в центр технического обслуживания или на предприятие-изготовитель.

### 6 Условия хранения и транспортирования

- 6.1 Условия хранения и транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
- 6.2 Хранение и транспортирование индикатора НВТ должно осуществляться в закрытой упаковке при температуре от -25°C до 55°C.

# 7 Поверка весов

- 7.1 Поверка весов осуществляется в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011. Приложение ДА «Методика поверки весов».
- 7.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения для индикатора НВТ (Таблица 5).

Таблица 5

Тип индикатора НВТ	Номер версии ПО
HBT-1(H)	3.9; 10.9; 15.3; 1.11
HBT-9	9.11

7.3 Положительный результат поверки удостоверяется знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

При отрицательных результатах поверки весы к дальнейшему применению не допускаются, знаки поверки и свидетельство о поверке аннулируются и выдается извещение о непригодности с указанием причин.

- 7.4 Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности  $M_1$ ,  $M_{1-2}$  по ГОСТ OIML R 111-1.
  - 7.5 Межповерочный интервал 12 месяцев.

# 8 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 и ТУ 4274-007-50062845-2010.

Для BCA-C гарантийный срок на поставляемое весовое оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

#### ВНИМАНИЕ!

Покупатель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- были нарушены условия эксплуатации, транспортирования и хранения;
- на весах производились сварочные или иные ремонтные работы;
- весы подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами/предприятиями;
- неисправность весов вызвана не зависящими от предприятия –изготовителя причинами, такими как перепады напряжения питания, пожар, попадание внутрь весов посторонних предметов.
- весы имеют вмятины или другие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;
- отсутствует гарантийный талон или в него внесены самостоятельные изменения;
- нарушена пломба предприятия-изготовителя или знак поверки.

Гарантия на аккумуляторную батарею и зарядное устройство не распространяется.